



SEDA – Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA.

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Número</b> | IT – AC0057 |
| <b>Data</b>   | 10/07/2012  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Informativo Técnico</b><br>Technical Support Team – SVC<br>Ricardo Nunes | <b>Modelos:</b><br>AR CONDICIONADO<br>SMART INVERTER |
|---|--|

Referente à:

**Erro do OTP – Erro de EEPROM**  
**Substituição de PCB - Condensadora**

Prezada Autorizada,

Na substituição da placa PCB - OUT (Condensadora) dos produtos SMART INVERTER é necessário inserir a EEPROM gravada correspondente a capacidade do produto.

A não inserção da EEPROM indicará o Erro do OTP ou o Erro de EEPROM.


| LED - Condensadora |         |          |                |
|--------------------|---------|----------|----------------|
| AMARELO            | VERDE   | VERMELHO |                |
| Aceso              | Apagado | Piscando | Erro do OTP    |
| Apagado            | Aceso   | Apagado  | Erro do EEPROM |

No reparo, solicite a PCB OUT + EEPROM com os códigos:

| MODELO       |  | PCB -OUT    |   | EEPROM      |
|--------------|--|-------------|---|-------------|
| ASV09PSBTXAZ |  | DB93-10938A | + | DB82-00817A |
| ASV12PSBTXAZ |  | DB93-10938A | + | DB82-00818A |
| ASV18PSBTXAZ |  | DB93-10952A | + | DB82-00803A |
| ASV24PSBTXAZ |  | DB93-10939A | + | DB82-00819A |
| AQV09PSBTXAZ |  | DB93-10938A | + | DB82-00797A |
| AQV12PSBTXAZ |  | DB93-10938A | + | DB82-00798A |
| AQV18PSBTXAZ |  | DB93-10952A | + | DB82-00801A |
| AQV24PSBTXAZ |  | DB93-10939A | + | DB82-00802A |




PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO:

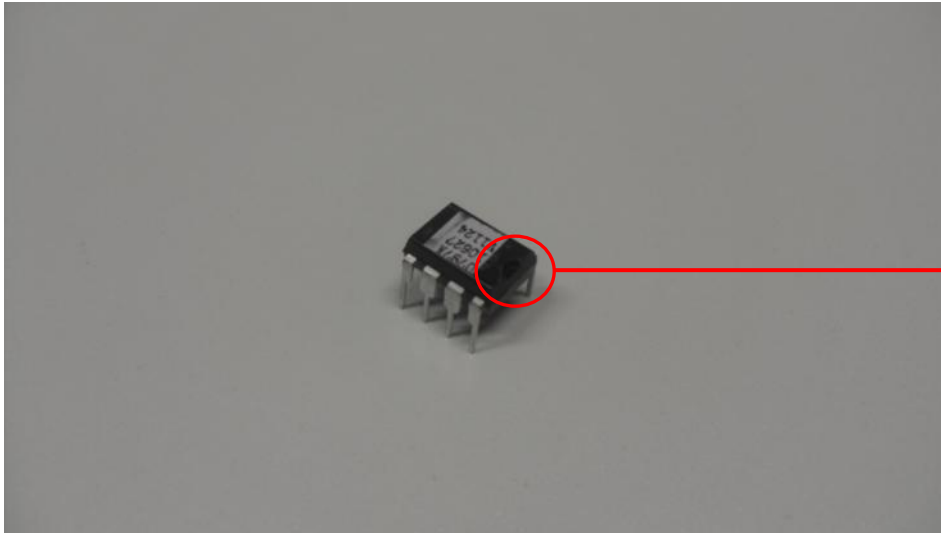

Posição do Chanfro da EEPROM



Posição do Chanfro do SOQUETE

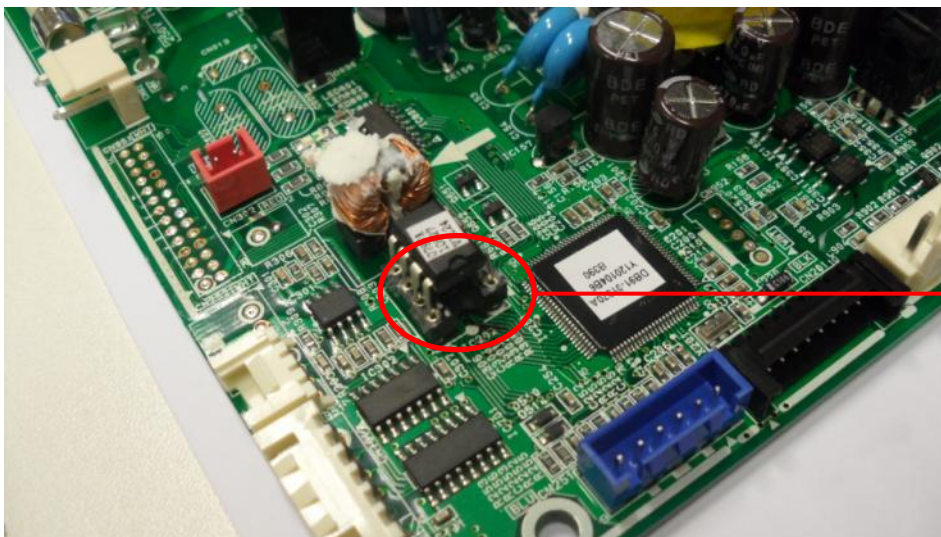

Inserção do EEPROM no SOQUETE



FOTOS DOS SOQUETES – 8 PINOS

